



# Montageanleitung Druckquader Eco-Fix D-E

1 - 5 = Elementmontage  
6 - 10 = Fremdmontage\*\*

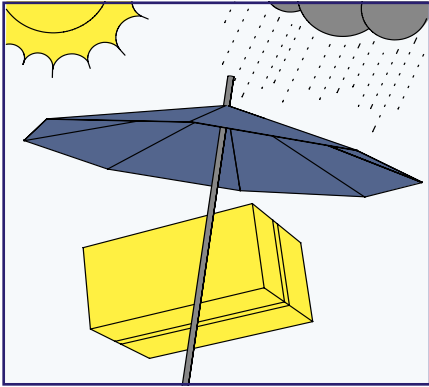

Druckquader vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen.

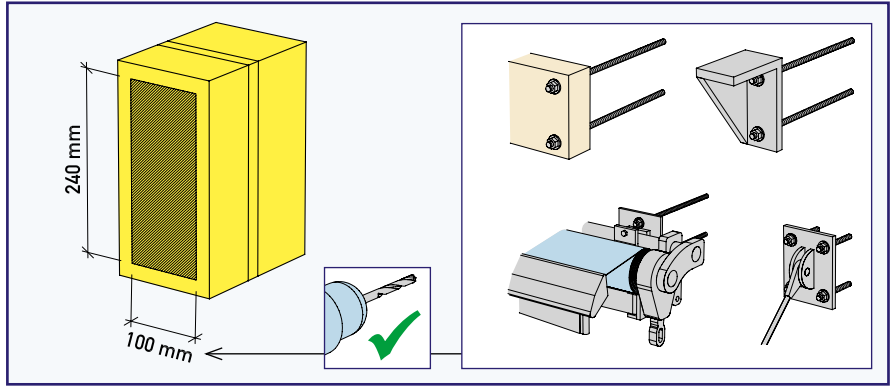

Die nutzbare Fläche für die Durchsteckmontage beträgt 100 x 240 mm.


Druckunterlage für:

- Auflagepfetten
- Konsolen
- Markisen
- Vordächer


**1**

Dicke D (mm)	= Dicke Modul (D)	+ Dicke Modul(e) (E)
80	80	—
100	80	20
120	80	40
140	80	60
160	80	80
180	80	100
200	80	100 + 20
220	80	100 + 40
240	80	100 + 60
260	80	100 + 80
280	80	100 + 100
300	80	100 + 100 + 20


Die einzelnen Module zusammenfügen. Elementdicke D (Dämmstärke) aus den Modulen (D) und (E) gemäß Tabelle konfektionieren\* (nur nötig wenn der Druckquader nicht konfektioniert geliefert wurde). \*empfohlene Kombination (Reihenfolge Module (E) frei)

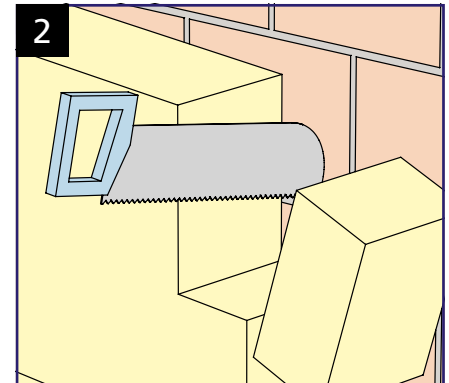


Druckquader mit Dämmung versetzen bzw. Aussparung in Dämmung ausschneiden.

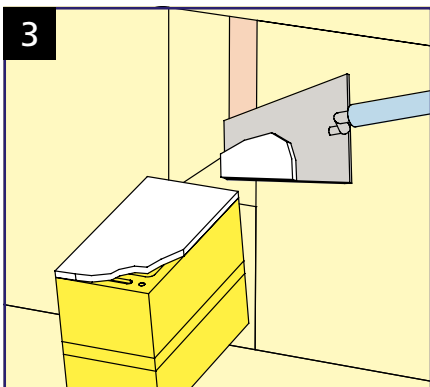

Klebemörtel (z. B. Kleber des Außen-dämm-systems) vollflächig auf Rückseite des Druckquaders auftragen.

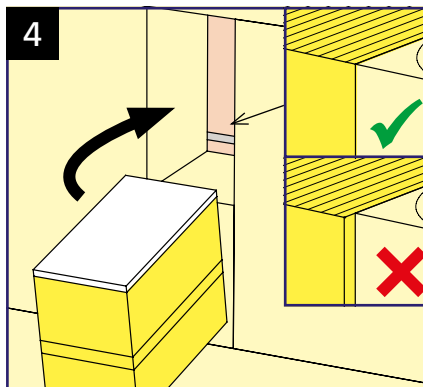


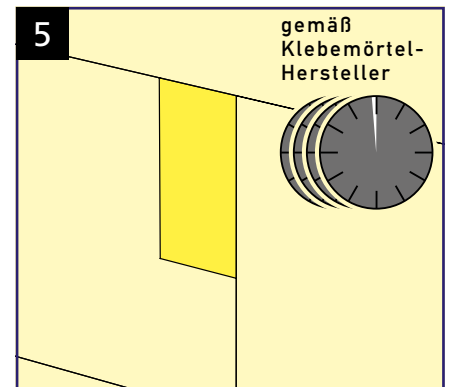

Druckquader auf tragenden Untergrund verkleben (Haftzugfestigkeit  $\geq 0.25 \text{ N/mm}^2$ ) und dämmplattenbündig anpressen.




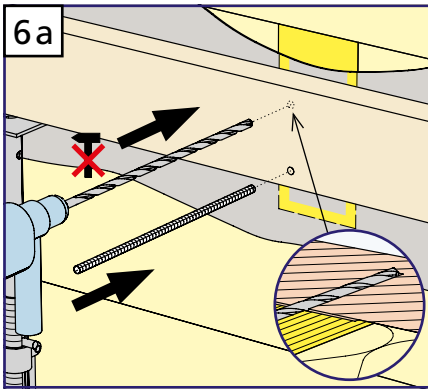


Vor Fremdmontage Abbindezeit gemäß Klebemörtel-Hersteller einhalten.


\*\*Fremdmontagebeispiel mit Fischer Injektionsanker FIS H L (Fischer-Montageanleitung beachten)

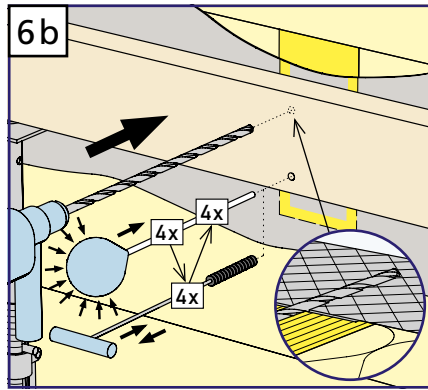


Lochsteinmauerwerk\*:    
 Anbauteil auf Spachtelmasse positionieren. Loch bis in tragendes Mauerwerk bohren (ohne Schlag) und Siebhülse einführen.




Beton/Vollsteinmauerwerk\*:     
 Anbauteil auf Spachtelmasse positionieren. Loch bis in tragenden Beton/tragendes Vollsteinmauerwerk bohren und Bohrloch reinigen: 4 x ausblasen + 4 x bürsten + 4 x ausblasen.

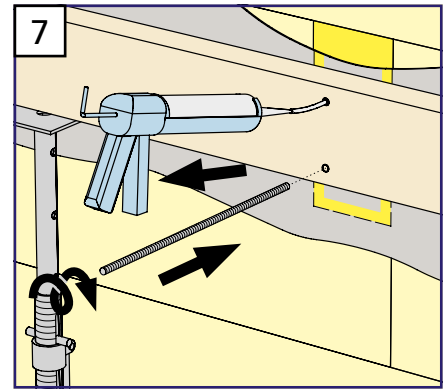


Injektionsmörtel injizieren und Gewindestangen mit drehender Bewegung einführen.

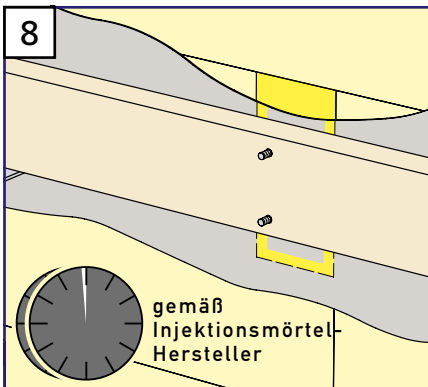

Vor dem Montieren der Muttern/U-Scheiben und aufbringen des Montagedrehmomentes die Abbindezeit gemäß Injektionsmörtel-Hersteller einhalten.

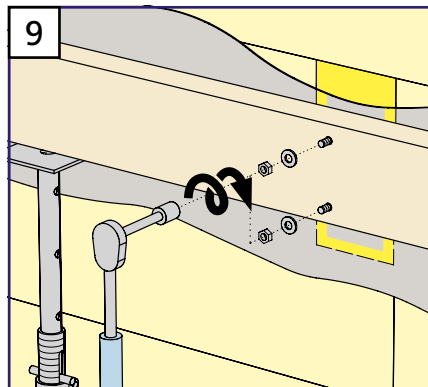

Muttern/U-Scheiben anbringen und mit dem zulässigen Montagedrehmoment gemäß Dübelhersteller anziehen.

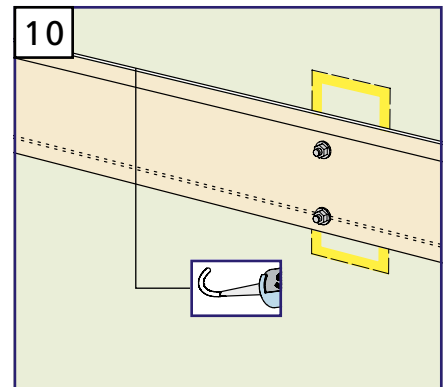

Nach Fertigstellung des Deckputzes den Übergang Verputz/Anbauteil dichten (z. B. Stahlton-Klebdichtstoff).